# 残余应力基本知识

### 爱斯特应力技术有限公司 吕克茂 www.hdst.net lvkemao061015@163.com QQ: 985252889

# 残余应力基本知识简介

• 残余应力概念界定

- 残余应力的产生
- 残余应力的作用
- 残余应力的测量方法

## 、残余应力的基本概念



- **内应力**:没有外力或外力矩作用而在物体内部存 在并自身保持平衡的应力。
- •历史回顾
- 1860年 Woehler 指出火车轴的断裂有内应力作用这个因素
- 1925年 Masing 首次提出将内应力分为三类。
- 1935年 Давиденков依据各类内应力对晶体的X射线衍射

现象具有不同的影响也将内应力分为三类。

1973年 Macherauch提出了新的内应力模型





Fig. 1 Definition of [, ]] and ]]] kind internal stresses

**G** 

#### Macherauch的定义

Macherauch模型的 优点是:

**i**) σ<sub>r</sub><sup>I</sup>、 σ<sub>r</sub><sup>II</sup> 和 σ<sub>r</sub><sup>II</sup> 之
 间的关系明确,是一个
 完整的体系。

ii)内应力与材料的组织结 构有了紧密的联系。

### 什么是残余应力?

◆国内科技文献习惯将于第一类内应力称为 残余应力
◆一般英、美文献中把第一类内应力称为 "宏观应力"(Macrostress)
◆把第二类和第三类内应力合称为"微观应 力"(Microstress)

◆残余应力可以认为是第一类内应力的工程名称。

残余应力的产生

◆不均匀的弹性和塑性形变◆不均匀的温度变化◆不均匀的相变

## 小不均匀塑性变形引起



让手

### 弹簧螺旋管的内壁

卷圆杠

箸

### 弹簧螺旋管的外壁

分别是什么残余应力状态?







- 在机械加工中,各种各样的冷弯、冷卷、
   冷拔、冷校直工艺,产生残余应力的情形都和上面的例子类似。
- 各种切削加工,都会在表层留下不同深度 的塑性变形层,而且变形量沿层深变化梯 度明显,所以都会产生残余应力。
- 喷丸强化工艺更是因不均匀塑性变形产生
   残余应力的典型实例。



## ◆不均匀的弹性变形引起残余应力



按照前面简支梁上下表面发生塑性变形形成残余应力的分析,方管圆角处残余 应力沿层深的分布应该如右图。\_\_\_\_\_\_



实测曲线与理论分析所得曲线 形状相似,区别在于表层及其 以下区间多了显著的拉应力。

> 实际情况是:钢板弯折 并没有达到90度,焊接 时施加外力,强制焊接 成型,于是把弹性变形 固定下来。



按层深来说,外层的拉应力既包括塑 性变形的因素,也包括弹性变形的因 素。表层拉应力下跌,与弯折后塑性 变形层应有的压应力有关。



## 

边杆 截面积较小 先凝固, 先冷却, 先收缩 中杆 截面积较大 后凝固, 后冷却, 后收缩

由于受到已经定型的边杆的支撑, 中杆不能充分收缩,便有<mark>拉</mark>应力残留下来。

相应地,边杆会承受残余压应力。











焊接是一个局部熔化、局部高温、温度梯度极高、温度快速升高快 速下降,并且发生结晶和相变的过程。典型的极端的不均匀温度变 化,必然产生残余应力。





#### 焊接试板残余应力典型分布

#### 根据热应力分析得到的理论分布图 在

在实际测试中的得到比较好的验证



#### 焊缝及热影响区组织结构分布示意图



### ◆不均匀的相变引起残余应力

• 例如轧辊表面淬火

表面产生马氏 体,而马氏体 是过饱和固溶 体、比容比较 大、有膨胀的 趋势,但是受 到心部组织的 牵制,不能充 分膨胀,所以 表面产生压应 力。







- 不均匀的弹塑性形变
- 不均匀的温度变化
- 不均匀的相变

### 在许多情况下,残余应力的产生都是 多种因素组合作用的结果。

#### 以 磨削应力 为例

- 第一,塑性凸出效应——产生拉应力;
- 第二,挤光效应——产生压应力;
- 第三, 热应力——产生拉应力;
- 第四,相变应力——
  - 1、磨削热如果使马氏体回火,表层比容减小,产生拉应力;
  - 2、如果进而发生再淬火,则会产生压应力。







#### 拉伸作用引起凸出效应

垂直于表面的塑性"凸出", 按照波松比关系,必然会产生 平行于表面的塑性收缩,而表 面之下未收缩,所以,

在被切削平面产生残余拉 应力







塑性凸出效应 拉应力 **挤光效应** 压应力

**热效应** 拉应力 相变效应 拉应力或压应力

被磨削材料的材质、硬度 砂轮的材质和锋利程度 磨削进给量 砂轮旋转的线速度 工件行进速度 冷却液的组分和流量

# 残余应力的作用

1、对于钢和铝合金制作的结构,特别是大型拼焊构件,人们普遍考虑的是残余应力对结构安全和寿命的影响;过大的残余应力,或者过分不均匀的残余应力,可能导致构件变形或开裂,造成早期失效,甚至引发安全事故。究其机理,可以从如下两个方面考虑:

(1)焊接宏观缺陷和焊接冶金损伤会导致焊缝和热影响区材料塑性和韧性下降,在此情况下, 残余拉应力就可能触发低应力脆性破坏。

(2) 各处极不均匀的应力,在运行过程中自然 会逐步松弛,但是必然以产生永久变形为代价。 严重的变形本身就会导致构件失效;对于重要 的运动部件而言,由变形而产生的动平衡失衡 和附加振动,必然会导致构件早期疲劳破坏。

- 2、对于轧辊、齿轮、轴承、弹簧、曲轴之类的零部件,主要考虑如何通过调整残余应力状态来提高零件的疲劳寿命。
- 3、对于在具有腐蚀性环境或介质里工作的零部件, 还必须考虑应力腐蚀问题。残余拉应力,和外加 载荷的拉应力一样,是促成应力腐蚀的因素之一。
- 4、对于精密零部件,则应当关注残余应力对零件形状尺寸稳定性的影响。宏观残余应力的释放必然会引起形状尺寸的变化。




#### 分三种情况:

#### 第一,希望消除残余应力;

#### 第二,希望附加残余压应力;

#### 第三,个别情况下,需要附加拉应力。

### 1、钢结构残余应力测试实例

1998年再次来到同一位置的时候, 已是大坝壁立,截断雅砻云雨, 高峡平湖展现眼前。 发电厂就建在对面大山的山肚子里面。

1188





转轮在工厂制造成两 个1 / 2,然后到现场 对焊成整体转轮。

显然焊接残余应力是 不可忽略的。它关系 到转轮乃至整个发电 系统的质量、寿命和 安全。

图为对焊缝进行电解抛光, 为X射线应力测定作准备。



1998年我们携带X射 线应力仪到二滩水电 站,测定转轮现场焊 缝的残余应力。





图 3. 7号叶片迎水面上部焊缝及热影响区残余应力分布

### 二滩水电站5# 转轮焊接应力测定 结果评述(简略)

 叶片上中部垂直于焊缝方向检测到过大的 压应力,这是特定的局部热处理方式和上 冠热装卡栓共同作用的结果。 从提高疲劳强度的角度来说,叶片表面压应力似乎是有好处的。但是,必须意识到,本测试工作无法全面测试转轮各处,特别是叶片与上冠、下环结合处角焊缝的应力;叶片表面压应力,必有未知区域的拉应力与之相平衡。所以绝不可为测到的压应力盲目乐观。

转轮各处极不均匀的应力,在运行过程中 自然会逐步释放,但是必然以产生永久变 形为代价。转轮的变形将破坏原有的动平 衡状态,特别是叶片之间迷宫间隙的不均 匀,会引起附加振动。显然,这些因素有 损于转轮的寿命。





### 叶片残余应力的产生

叶片锻后要进行调质处理,以达到较好的综合力 学性能。叶片锻后形成马氏体组织,其组织应力为较大 的拉应力(见附表),而高温回火冷却时,叶片主要受热 应力的作用,应力为压应力,这是叶片最终的应力表现 形式。 附表 测试结果

	工件	淬火后残余	回火后残余	加工后变	回火冷	试件放
	编号	应力(MPa)	应力(MPa)	形量(mm)	却方式	置位置
-	1	5 <sup></sup> . •	-177	0.75		
	2		-299	1.14		
	3		-165	0.70		
	4		-2.1	0.07		
	5		-40	0.10		
	6		-12	0.05		
	7		-24	0.07		
	8	215	-36	0.10	风冷	中间
	9	214	-25	0.08	风冷	中间
	10	230	- 32	0.10	风冷	中间
	11	200	-148	0.61	风冷	边缘
	12	231	-250	1.01	风冷	边缘
	13	-	- 285	1.10	油冷	2 <sup>12</sup>
	14	1 e	- 300	1.20	油冷	
	15		- 84		空冷	10
	16		-133	а.	空冷	
	17		-177		油冷	
	18		-285		油冷	
	19		-15		堆冷	
	20		20		堆冷	
	21		15		堆泠	

### 上海天然气管网 残余应力测试

# 水电站压力钢管 岔管

### 岔管焊接残余应力测试



### 2、残余应力与疲劳强度

航空材料研究院王仁智研究员,上世纪60年 中期代开始研究喷丸强化,同时利用X射线衍 射仪测定喷丸残余应力。1969年12月26日, 根据当时的研究成果,正式把喷丸强化纳入 国产歼5飞机叶片的制造工艺之中。



在1969年珍宝岛战役中,我军战车曾经发生过多起严重的毁机事故, 经查发现都由于北内生产的内燃机连杆断裂造成的。事故分析表明, 连杆的材质、工艺、硬度、金相组织都没有任何问题,仔细探伤也未 发现宏观缺陷。后来接受621所王仁智的建议,对连杆进行残余应力 分析,终于发现酸洗冷校直后的连杆表面存在较大的拉应力,这就是 事故的根源所在。此后改变工艺,以喷丸强化代替酸洗,并规定喷丸 后残余压应力不低于30kg/mm<sup>2</sup>。自此在未发生连杆断裂事故。



#### 残余应力对钢板弹簧疲劳强度的影响

早在上世纪八十年代 一开始的时候,西安 交大张定铨与十堰二 汽徐家炽等人合作, 研究了喷丸残余应力 对钢板弹簧疲劳强度 的影响。



利用X射线应力分析技术测出的残余应力沿层深分布

#### 对钢板弹簧施加不同的预应力进行喷丸,可以 得到峰值不同、分布深度不同的压应力。

#### 表一 残余应力峰值与喷丸预应力的关系

σ <sub>p</sub> (Kgf/mm²)	+100	+75	+50	0	-98
$\sigma_{rp}$ (Kgf/mm <sup>2</sup> )	-91	-88	-83	-63	+5

$$\sigma_{\rm rp} = -51.3 - 0.5\sigma_p (Kgf / mm^2)$$

(1)

#### 上式的线性回归相关系数为0.973。



ι,得到不 F疲劳试验,

> 预应力越大,喷丸残余 压应力峰值越大、深度 越大,则疲劳极限越高。

不加预应力喷丸板簧的 疲劳极限

如果预应力是负的,喷 丸后得到的残余应力是 拉应力,疲劳极限下降。

图2 在不同预应力下喷丸的55SiMnVB板簧试样的S-N曲线



$$\pi_a - A 关系$$

喷丸预应力(Kgf/mm²)	+100	+75	+50	0	-98
面积A (Kgf/mm)	-23.4	-21.4	-18.5	-12.1	+0.2
疲劳极限σ <sub>a</sub> (Kgf/mm²)	38	33	31	20	13

 $\sigma_a$ =11.3 - 1.04A

#### 上式的线性回归相关系数为0.970

以何家文教授为首的西安交通大学学者 们,在上世纪八、九十年代深入地、专注地 研究了残余应力对疲劳强度的影响。



THE SCIENTIFIC AND TECHNICAL REPORT

#### 全国材料强度学术会议论文 (1991. 11. 昆明)

#### 残余应力对疲劳寿命的影响

## 胡奈赛 何家文 西安交通大学

张定铨 绍兴高专

#### 西安交通大学

科研处科技情报室 Published by the S&T Information Division of

Science Research Department

他们认为,对于光滑试样,扼要地讲,可以把残余应 力看作与疲劳过程中的平均应力等效。按照**Goodman**关系 可以得出,由残余应力**σ**,而引起的材料疲劳极限的变化为

$$\Delta \sigma_w^r = -m\sigma_r$$

式中**m**为平均应力敏感系数。这个公式非常明确地解释了为 什么残余拉应力使材料的疲劳极限下降,反之,残余压应力 使其提高;而且,只要求得了系数**m**就可以定量地评价残 余应力的作用了。

至于敏感系数m值如何确定,残余应力**σ**,如何选取,请研 读他们的学术专著。 对于扭转疲劳、轴向加载疲劳,关于残 余应力的作用,他们的工作都得到了明确的 结论。

还针对缺口试样研究了残余应力对其疲劳强度的影响,得到极有价值的成果。

与此同时,北京航空材料研究院王仁智研 究员也做了大量的理论联系实际的研究,取得 卓著成果,并且在航空工业得到广泛推广应用, 产生了巨大的社会效益和经济效益。

我家在场场在表面给他中们的用

夏北之気

(北京殿室村和海蒙城)

1987.6.20

#### 瓦轴生产的大型轴承套圈



2001年我们 携带仪器到 现场测试套 圈内滚道残 余应力和残 奥含量



上海宝钢 轧辊 残余应力和残奥含量现场测试

式

注意: 氧气乙/

#### 中国二重(德阳) 风电齿轮 齿面 残余应力测试 同倾法 测试点




上海东方明珠塔高467.9米。1994年竣工。

在即将开放的时候,发现有螺栓头掉落下来。为此工作 人员捡起螺栓头找到上海材料研究所郑文龙教授咨询。 郑教授问这螺栓是什么材质,工作人员不无自信地回答 是高强度螺栓。郑教授说:那就是了,你们再回去寻找, 这不是偶然的现象。

第二天工作人员果然发现了相当数量的断掉的螺栓头。 再次请教郑教授。郑教授开出的药方是把所有高强度螺 栓更换为普通螺栓。至此问题得到完满解决。

东方明珠开放的日期比预定的晚了10天。其内幕原因就 在于此。

实质上这里发生的就是一个应力腐蚀现象。



残余拉应力,和外加载荷的拉应力一样,是促成应力腐蚀的 因素之一。



### 中原油田普光气田开发建设指挥部的 汤总告诉我们:

### 提出检测输气管道焊接应力,主要出 于对应力腐蚀问题的关注。





## 因为存在残余拉应力,经氨熏试验,发生严重的裂纹。这是典型的应力腐蚀现象。

### 4、残余应力与零件形状尺寸稳定性



# 放置在测角仪之下的是

为了保证导航的精确度,必须 彻底消除陀螺的残余应力,以 防止微小变形带来的导航偏差。

差之毫厘,谬以千里。

为此上海航海仪器厂几十年来 坚持使用X射线应力测定仪, 用以控制产品质量。







### 安装好的叶片

### 叶片与叶片匣



航空发动机钛合金铝合金"叶片匣" (环状,直径900至1200mm)的残余应 力备受关注,目标是严格控制变形。

叶片与叶片匣的间隙,越小越好, 漏风少,效率高。美国做到最小3微米, 而我国则达到10微米。

如果再小,一旦变形,叶片与叶片 匣发生摩擦,就会出现严重事故。





### X射线衍射法的特点

• 由测量原理可知,X射线衍射法通过测定材 料中晶面间距的应变来计算应力,因而从 根本上讲是可靠的。在构件承载的情况下 测得的是载荷应力与残余应力之代数和 。测定等强度梁在不同载荷下的应力,可 以看到X射线应力与载荷应力有很好的一致 性,令人信服地表明X射线衍射法的准确与 可靠。





 以无接触的方式测定应力,所以是无损的 测试方法,这对于实际工件是最可宝贵的 特点之一。

- 因所使用的X射线有效穿透深度的限制,本方法 测得的是试样表层几微米到几十微米深度内的加 权平均应力。利用这个特点,借助于适当的手段( 如电解抛光、化学抛光)对试样进行剥层,并逐层 测试应力,便可测得应力沿层深的分布。正因为 每次的测试深度比较小,才能比较客观地反映每 一层的应力,才能在沿层深的分布中找到接近真 实的应力极值。
- 测试点的大小(即X射线照射面积)可以很小,这样 便于测定应力在表面各处的分布。X射线照射面 积一般可以在5×10 mm到2×2 mm之间选择。 如需更小,则只须适当改变测量条件;即便照射 面直径小到φ1 mm仍可达到足够的测量精度。
  对于复相材料(例如铁素体或马氏体与奥氏体双相 钢),在某些情况下可以分别测定各相的应力。

### 日本理学MSF-3MX射线应力分析仪

- MSF-3M是一个十分熟悉的型号,因为MSF-2M型上个世纪 七、八十年代在中国销售很多台。对比3M与2M不难发现仪 器的主要技术指标和机械结构,包括外观没有实质性变化。
- •采用PC微电脑 取代原来的单片 机,界面友好, 操作方便。
- PSPC-MSF-3M
   型采用了位敏
   探测器,省去
   机械扫描。



### AST xstress3000 X射线应力分析仪

在X射线管两侧分别装置MOS固态线阵探测器,实现"双无倾角侧倾法"。省去机械扫描,提高工作效率;减小测角仪的重量和尺寸,便于携带。



探测器接收通道共
 512个,每通道的2θ
 宽度为0.029°,所
 以探测器的一次2θ宽
 度为14.8°。探测器
 的中心可以移动的范
 围是125°~162°

### TEC4000 X射线衍射系统

 在X射线管两侧分别装置位敏探测器,实现"双无倾角侧倾法"。省去机械 扫描,提高工作效率;减小测角仪的重量和尺寸,便于携带。



● 探测器接收通道共
512个,探测器的一次
20 宽度为16°。



### 加拿大Proto X 射线衍射应力分析仪



#### • 非暴露式PSSD光纤传输信号固态探测器 探测器非暴露,无衰减,长寿命,无需维护无需更换

#### • 三维应力分布图绘制系统

提供6种不同 支架。高精度 三座标运动印 定位装置,可 以自动生成百 此愈力分布图, 无分布。



## 国产 X 射线应力测定仪 θ-θ 扫描Ψ测角仪 ——实现最理



以 国内专家多年的 方法研究成果为基 础,创造性地构思 而成。将相对比较 优越的侧倾法和固 定ψ法结合在一起, 实现侧倾固定Ψ 法——最理想的测 量方法。吸收因子 恒等于1,大幅度 扩展了20扫描范 围。

想的测量方法





#### θ-θ 扫描Ψ测角仪



45°~170° **功能** 针对各种实际工件

1。测定应力
 2。测定残奥

 (利用4或5条衍射线)
 3。测定织构



### 盲孔法的进展 —高速透平铣孔

在盲孔法残余应力测量装置中,除了钻 孔装置和喷砂打孔装置外,高速透平铣 孔装置的优越性在于,不但能在钻孔装 置不能钻孔的高硬度材料上铣孔,而且 还具有喷砂打孔的优点,就是加工应力 小、测量精度高,同时也不像喷砂打孔 装置那样操作复杂,使用方便。因此, 高速透平铣孔装置成为目前国内外应用 最多的盲孔法残余应力测量装置。该装 置高速透平部分采用美国进口机芯,铣 孔精度高。

技术规格: 铣孔直径: 1.5-2mm 对中精度: ±0.025mm 转 速: 300000rpm

## <mark>X 射线基本知识</mark>

ð

皃

支

日

-

000

.iO

ġ.

ā

.

6

伦琴(W.C.Rontgen, 1845–1923) 德国物理学家

#### X射线又叫伦琴射线。

1895年秋,德国乌茨堡 大学的物理学家伦琴 Roentgen在其实验室研 究阴极射线时,偶然发 现了一种能穿过固体物 质,使荧光质发光和胶 片感光的射线,他称之 为 X 射线。

### 伦琴夫人的手 一世界上第一张X射线透视片

Mainterit Rangers & t. a.M.



0



## X射线的本质



### 波粒二重性

0

### X光子流







### X射线在晶体上衍射现象

-X射线电磁波本质的证明

### 计数管的工作原理

铍窗

金令 氩气原子电离 运领反应 局部雪崩 电离产生的电子在高压驱使下飞向钨丝

钨丝

狛极

氩气

X射线粒子性的证明

金属壳体。阴极

电离产生的电子

由钨丝输出

产生负脉冲

一个X光子进入计数管,便产生一个脉冲。

0



### -规定时间内进入计数管的X光子数





20扫描范围

### 线的产

0.0

橋

#### 我们这里讲的是韧致辐射,它是在X射线管里产生的。



## X射线的光谱 强度沿波长的分布

### X射线

### 连续谱线 特征谱线(标识谱线)


1.0

在高压作用下撞击在靶 来自灯丝的热电子| 热 损失的动能转化为X射线; **电子瞬间减速** 由于撞击 Κα 的际遇不同 动能损失情况是连续变化的,这样就 生。特征谱线。 示保留线其动能的电子,产生的光子能量 亦即波长最短。这个最短波 频率最高, Κβ <del>众</del>就是短波限。 eV=hv上限 35kV 提高管电压,强度升高, 但不改变其波长 25kV出现了波长范围极窄、强度突出的谱线 短波限 15kV 10kV

波长

2.0

4.0

3.0

(埃)

# 特征劝射线的产生

.

C



**h**────普朗克常数 v**───**X射线的频率



## 行星式原子模型(靶)

原子核

.

外层电子

**(光子**) X光子的能量 E = **hv** 

#### M至K能级之差较大

Kβ辐射频率较高, 波长较短,光子能量较高

但是由于M至K产生跃迁 的几率较低,所以Kβ辐 射强度较低。

6

ø

Kβ辐射



a



## 至此,我们对作衍射分析、测定 应力的"武器",或说"刀 具"—具有特定波长的X射线, 有了基本的认识。

## <mark>X 射线基本知识</mark>

ð

皃

支

日

-

000

.iO

ġ.

ā

.

伦琴(W.C.Rontgen, 1845–1923) 德国物理学家

### X射线又叫伦琴射线。

1895年秋,德国乌茨堡 大学的物理学家伦琴 Roentgen在其实验室研 究阴极射线时,偶然发 现了一种能穿过固体物 质,使荧光质发光和胶 片感光的射线,他称之 为 X 射线。

## 伦琴夫人的手 一世界上第一张X射线透视片

Mainterit Rangers & t. a.M.





# X射线的本质



## 波粒二重性

0

## X光子流







## X射线在晶体上衍射现象

-X射线电磁波本质的证明

## 计数管的工作原理

铍窗

金令 氩气原子电离 运领反应 局部雪崩 电离产生的电子在高压驱使下飞向钨丝

钨丝

狛极

氩气

X射线粒子性的证明

金属壳体。阴极

电离产生的电子

由钨丝输出

产生负脉冲

一个X光子进入计数管,便产生一个脉冲。



## -规定时间内进入计数管的X光子数





20扫描范围

## 线的产

0.0

橋

#### 我们这里讲的是韧致辐射,它是在X射线管里产生的。



## X射线的光谱 强度沿波长的分布

### X射线

### 连续谱线 特征谱线(标识谱线)



1.0

在高压作用下撞击在靶 来自灯丝的热电子| 热 损失的动能转化为X射线; **电子瞬间减速** 由于撞击 Κα 的际遇不同 动能损失情况是连续变化的,这样就 生。特征谱线。 示保留线其动能的电子,产生的光子能量 亦即波长最短。这个最短波 频率最高, Κβ <del>众</del>就是短波限。 eV=hv上限 35kV 提高管电压,强度升高, 但不改变其波长 25kV出现了波长范围极窄、强度突出的谱线 短波限 15kV 10kV

波长

2.0

4.0

3.0

(埃)

# 特征劝射线的产生

.

C



**h**────普朗克常数 v**───**X射线的频率



## 行星式原子模型(靶)

原子核

.

外层电子

**(光子**) X光子的能量 E = **hv** 

#### M至K能级之差较大

Kβ辐射频率较高, 波长较短,光子能量较高

但是由于M至K产生跃迁 的几率较低,所以Kβ辐 射强度较低。

6

ø

Kβ辐射



a



## 至此,我们对作衍射分析、测定 应力的"武器",或说"刀 具"—具有特定波长的X射线, 有了基本的认识。

## <mark>X 射线基本知识</mark>

ð

皃

支

日

-

000

.iO

ġ.

ā

.

伦琴(W.C.Rontgen, 1845–1923) 德国物理学家

### X射线又叫伦琴射线。

1895年秋,德国乌茨堡 大学的物理学家伦琴 Roentgen在其实验室研 究阴极射线时,偶然发 现了一种能穿过固体物 质,使荧光质发光和胶 片感光的射线,他称之 为 X 射线。

## 伦琴夫人的手 一世界上第一张X射线透视片

Mainterit Rangers & t. a.M.





# X射线的本质



## 波粒二重性

0

## X光子流







## X射线在晶体上衍射现象

-X射线电磁波本质的证明

## 计数管的工作原理

铍窗

金令 氩气原子电离 运领反应 局部雪崩 电离产生的电子在高压驱使下飞向钨丝

钨丝

狛极

氩气

X射线粒子性的证明

金属壳体。阴极

电离产生的电子

由钨丝输出

产生负脉冲

一个X光子进入计数管,便产生一个脉冲。



## -规定时间内进入计数管的X光子数





20扫描范围

## 线的产

0.0

橋

#### 我们这里讲的是韧致辐射,它是在X射线管里产生的。



## X射线的光谱 强度沿波长的分布

### X射线

### 连续谱线 特征谱线(标识谱线)



1.0

在高压作用下撞击在靶 来自灯丝的热电子| 热 损失的动能转化为X射线; **电子瞬间减速** 由于撞击 Κα 的际遇不同 动能损失情况是连续变化的,这样就 生。特征谱线。 示保留线其动能的电子,产生的光子能量 亦即波长最短。这个最短波 频率最高, Κβ <del>众</del>就是短波限。 eV=hv上限 35kV 提高管电压,强度升高, 但不改变其波长 25kV出现了波长范围极窄、强度突出的谱线 短波限 15kV 10kV

波长

2.0

4.0

3.0

(埃)

# 特征劝射线的产生

.

C


**h**────普朗克常数 v**───**X射线的频率



### 行星式原子模型(靶)

原子核

.

外层电子

**(光子**) X光子的能量 E = **hv** 

### M至K能级之差较大

Kβ辐射频率较高, 波长较短,光子能量较高

但是由于M至K产生跃迁 的几率较低,所以Kβ辐 射强度较低。

6

ø

Kβ辐射



a

6



### 至此,我们对作衍射分析、测定 应力的"武器",或说"刀 具"—具有特定波长的X射线, 有了基本的认识。

# 

宇宙里的固体物质分为晶体和非晶体。

由分子、原子或离子是 按规则排列组成的物体 叫做晶体。



由分子、原子或离子无 规则排列组成的物体叫 做非晶体。





非晶体

对于晶体,把分子、原子或离子排列的规律抽象出来,就形成了所谓<mark>点阵</mark>。 能代表点阵排列花样和规律的最小单元叫作<mark>晶胞</mark>。



体心立方

α-Fe、Mo、W、
 V、Cr、β-Ti

碳原子间隙式融入α-Fe 的体心立方晶格中形成 的固溶体叫做<mark>铁素体</mark>。

### 密排六方

 Mg, Zn, Be,

 Co, α-Ti

面心立方

γ-Fe、Al、Cu、 Ni、Au、Ag

碳原子间隙式融入 γ-Fe 的面心立方晶格中形成 的固溶体叫做<mark>奥氏体</mark>。



(10)

(21)

(11)

(01)







◆ 在晶体点阵当中,由节点构成的、相互平行、 间距相等的平面组叫做晶面。

 ◆ 晶面指数描述了所指晶面在点阵中的取向。
 ◆ 晶面指数越小 [例如(100)(111)等], 则晶面间距越大,晶面上的节点密度越高, 对x射线的反射能力越强。

✤ 晶面指数越大 [例如(211)(311)(331) 等],则晶面间距越小,晶面上的节点密度 越低,对x射线的反射能力越弱。 单晶体

由分子、原子、离子按 照一定的点阵花样,在 三维空间里连续排列, 不改变结晶学方向,直 至形成一个物体,这物 体叫做**单晶体**。 多晶体

如果形成的单晶体 非常细小,而同时 生成许多小单晶, 那么由这许许多多 小单晶构成的物体 叫做**多晶体**。

构成多晶体的小单晶叫做 <mark>晶粒</mark>。各个晶粒的结晶学 方向通常是不相同的。

晶粒

晶界

金属的结晶





1——表面细晶粒层(激冷层) 2——柱状晶粒层 3——中心等轴晶粒

#### 常见金属材料都是多晶体。

冶炼好的金属材料大多有一个 从液态到固态的结晶过程。结 晶需要一系列动力学条件。有 了一定的过冷度,首先形成许 多晶核。每个晶核长成一个小 单晶,亦即一个晶粒,于是凝 固成多晶体。

对于多晶体,如果各个晶粒的 结晶学方向 是充分紊乱的,那 就是无织构材料。

如果各个晶粒的结晶学方向不 是充分紊乱,而是由某种择优 取向,这种现象就叫做<mark>织构</mark>。

# 前脑格公式

0.00

6

6

.

機

## 的推导

000

0000













## **2d sinθ = nλ** 布拉格定律

A

A

0

0

ā

# 物射频的映

射掠角

A

### 衍射晶面

θ角是入射线、反射线与晶面的夹角,因为晶面是微观的, 所以θ角不可观察。但是2θ角却是容易观察到的,它就 是入射线延长线与反射线之夹角。

反射掠角



### X射线衍射法的特点

◈ 由测量原理可知,X射线衍射法通过测定 材料中晶面间距的应变来计算应力,因而 从根本上讲是可靠的。在构件承载的情况 下,测得的是载荷应力与残余应力之代数 和。测定等强度梁在不同载荷下的应力, 可以看到X射线应力与载荷应力有很好的 一致性,令人信服地表明X射线衍射法的 准确与可靠。

### 四点弯曲加载 X射线应力测定



2008年11月15日水利部水工金属结构质检中心与爱斯 特研究所联合进行试验,对一个退火钢试样加载,同时用 电阻应变仪和X射线应力测定仪测试,证明X射线应力与载 荷应力有很好的一致性。





### ◎ 以无接触的方式测定应力,所以是无损的测试方 法,这对于实际工件是最可宝贵的特点之一。

◇ 因所使用的X射线有效穿透深度的限制,本方法 测得的是试样表层几微米到几十微米深度内的加 权平均应力。利用这个特点,借助于适当的手段 (如电解抛光、化学抛光)对试样进行剥层,并逐层 测试应力,便可测得应力沿层深的分布。正因为 每次的测试深度比较小,才能比较客观地反映每 一层的应力,才能在沿层深的分布中找到接近真 实的应力极值。 ◊ 测试点的大小(即X射线照射面积)可以很小,这样 便于测定应力在表面各处的分布。X射线照射面 积一般可以在5×10 mm到2×2 mm之间选择。如 需更小,则只须适当改变测量条件;即便照射面 直径小到φ1 mm仍可达到足够的测量精度。

◇ 对于复相材料(例如铁素体或马氏体与奥氏体双相 钢),在某些情况下可以分别测定各相的应力。

### X射线衍射应力分析的sin<sup>2</sup>Ψ法

1961年德国学者马赫劳赫提出

俄国学者阿克先诺夫1929年提出:把材料的宏观应变看成是晶格 应变的结果。依据弹性力学可以建立应力与应变的关系式;晶格 应变可以通过X射线衍射分析;这样就可以推导出应力σ和衍射角 2θ的确定关系。

### 胡克定律: σ----ε

阿克先诺夫: ε——ε<sup>J</sup>

布拉格定律: 2θ——d——Δd / d——ε<sup>J</sup>

根据力学基础知识,为了描述材料中某一个点的受力状况, 在正交坐标系中,把这个点看成一个小的立方体,用它的 六个面上的正应力和切应力,构成一个应力张量。







根据广义胡克定律,可推导出OP方 向的宏观应变  $\epsilon_{\phi\psi}$ 与各应力分量及  $\Phi$ 角 $\Psi$ 角的关系:

 $\varepsilon_{\Phi\psi} = [(1+\nu)/E](\sigma_x \cos^2 \Phi + \tau_{xy} \sin 2\Phi + \sigma_y \sin^2 \Phi - \sigma_z) \sin^2 \Psi + [(1+\nu)/E](\tau_{xz} \cos \Phi + \tau_{yz} \sin \Phi) \sin 2\Psi + [(1+\nu)/E]\sigma_z - (\nu/E)(\sigma_x + \sigma_y + \sigma_z)$ 

一般情况下,材料的自由表面应该是平面应力状态,垂直于表面的的应力为零,即  $\sigma_z = \tau_{zx} = \tau_{zy} = 0$  所以上式可以改写为

 $\mathcal{E}_{\Phi\psi} = \left[ \left( 1 + \upsilon \right) / E \right] \left( \sigma_x \cos^2 \Phi + \tau_{xy} \sin 2\Phi + \sigma_y \sin^2 \Phi \right) \sin^2 \Psi - \left( v / E \right) \left( \sigma_x + \sigma_y \right)$ 

这是材料表面宏观应变 $\epsilon_{\sigma \psi}$ 与各应力分量及 $\Phi$ 角 $\Psi$ 角的关系。





布拉格定律

### $2d \sin\theta = n \lambda \qquad (n=1, 2, 3....)$

布拉格定律把宏观上可以测量的衍射角2θ与微观的晶面间距d建立 起确定的关系。当材料中有应力σ存在时,其晶面间距d必然随晶 面与应力相对取向的不同而有所变化,按照布拉格定律,衍射角 2θ也 会相应改变。

对布拉格公式进行微分

 $\varepsilon_{\Phi\Psi} = \left( d_{\Phi\Psi} - d_0 \right) / d_0 = -\left( \frac{1}{2} \right) (\pi / 180^\circ) \cot \theta_0 \left( 2\theta_{\Phi\Psi} - 2\theta_0 \right)$ 

这就是晶面间距相对变化即晶格应变 $\epsilon_{\phi\psi}$ 的表达式,它是利用衍射角2 $\theta$ 的相对变化来描述的。
根据Аксенов的晶格应变与宏观应变一致的基本思想,可得  

$$[(1+\nu)/E](\sigma_x \cos^2 \Phi + \tau_{xy} \sin 2\Phi + \sigma_y \sin^2 \Phi) \sin^2 \Psi - (\nu/E)(\sigma_x + \sigma_y)$$
  
 $= -(1/2)(\pi/180^\circ) \cot \theta_0 (2\theta_{\Phi\Psi} - 2\theta_0)$ 

可见,等式左端包含应力分量,右端包含衍射分析得到的衍射角2θ。

为了简化计算,我们不妨暂且以0Z为轴,转动X 轴和Y轴,使Φ为0,简化上式。然后对sin<sup>2</sup>Ψ求 偏导,整理后可以得出著名的sin<sup>2</sup>Ψ法应力公式:

$$\sigma_{\Phi} = K \frac{\partial 2\theta_{\Psi}}{\partial \sin^2 \Psi}$$

式中K为应力常数

O

Х

ወ

 $K = -\frac{E}{2(1+\nu)} \frac{\pi}{180^{\circ}} \cot\theta_{o}$ 

至此,我们得到了试样表面指定点(o)指定方向(平径角Φ所确定的 方向)的应力。















U

### Ψ → 衍射晶面方位角

#### 在无应力状态下

### 在各个晶粒当中 所选(hkl)晶面间距d均相等



在无应力状态下 不论X射线从哪个方向入射 即不论Ψ角为何值 根据布拉格定律 同一(h k l )晶面产生的衍射峰, 其衍射角2θ应该相等。

多晶体

衍射峰

**2**0

无应力状态

衍射角

### 同一组(h k l) 晶面,在各个晶粒 当中,不论处于什么方位,其晶面 间距是相等的。





### 晶面间距d变小



拉应力状态



## 确定衍射晶面法线 使之与试样表面法线重合 即Ψ=0°

拉应力状态

### 根据布拉格定律 2d Sin θ = n λ



衍射峰

晶面间距d变小 20 衍射角 变大



### 接下来,选取(hkl)晶面间距被拉大的晶粒 (示意图中被涂上淡蓝色) 它们的晶面法线如实示



# 如果从宏观上确定一条晶面法线 它必然对应有许许多多晶粒 试样表面法线



拉应力状态

### 根据布拉格定律 2d Sinθ= nλ

1.....

衍射峰

晶面间距 d 变大

衍射角

变小

■ 在无应力状态,衍射角2 $\theta$ 不随晶面方位角 $\psi$ 变化而变化; ■ 在拉应力状态,晶面方位角ψ越大,晶面间距d也越大,依 据布拉格定律,衍射角2θ就越小; ■ 相反,在压应力状态,晶面方位角 ψ 越大,晶面间距d也越 小,相应地,衍射角2θ就越大; 可以推想,衍射角2θ随晶面方位角υ变化而变化的快慢程 度,直接反映出应力值的大小; ■ 根据布拉格定律和弹性理论,可以推导出:  $\partial$  (2 $\theta$ ) σ=K· \_\_\_\_  $\partial \sin^2 \Psi$ 式中 K 为应力常数。 

### 测定应力的可操作过程 就是

### 选定若干↓角

### 分别测定对应的衍射角2θ



## 简明示意图



 2d Sinθ = nλ

 通过衍射得到衍射角2θ

 依据布拉格定律可以求

 出晶面间距







### 测定应力的可操作过程 就是

### 选定若干↓角

### 分别测定对应的衍射角2θ

亦即分别测定对应的晶面间距d



 $\sigma = \underline{K} \cdot \underline{M}$ 



 $K = -\frac{E}{2(1+\mu)}\cot\theta_0\frac{\pi}{180}$ 









# 同倾法与侧倾法

### X 野 野 应 匀 驷 定 方 羟 简 介 之 一

#### X射线应力测定

## 基本衍射几何关系

按照常规法 —— 同倾固定Ψ₀法



# 多晶体的衍射



### 德拜环相机 置于X射线管窗口之下



#### 横截衍射圆锥曝光 得到德拜环




#### 无倾角侧倾法

#### 20扫描平面

#### 衍射晶面法线

注意:此时衍射晶面 法线并不在垂直于试 样表面的平面里!

2θ平面与Ψ平面(应力 方向平面)相重合的测量 方法叫做同倾法(Isoinclination method)。

2θ平面与Ψ平面(应力方 向平面)相互垂直的测量 方法叫做侧倾法(Sidinclination method)。

#### Ψ平面

#### 衍射圆锥

试样

沪儿







## 同 倾 测 角 仪 (非对称结构)







#### 侧倾法与同倾法相比具有一定的优越性。

#### 首先在几何空间分配上

在侧倾法的几何条件下,2θ平面垂直于Ψ平面,二者不会发生空间矛盾。 一般测定应力应当尽量使用较高的衍射角;但是在某些情况下也可能不得 不使用稍低的衍射角。侧倾法就适应这种情况。而同倾法就不能容忍较低 衍射角。

例如

CuKα—钛合金(311) —141° CrKα—金刚石(220) —130° CrKα— 硬质合金WC(111)—124° 均能保证足够的Ψ角,可







**其次在吸收因子的作用方面**, 衍射线路径1 > 衍射线路径2 所以衍射峰的背底是倾斜的。 尽管可以进行吸收校正,但是对于峰背比较差的衍射峰,加 上倾斜的背底,往往会降低定峰精度

新射线路径2

>衍射线路径1

入射路径、

#### 常规法(同倾固定Ψ0法)的衍射线吸收路径 示意图

## 在侧倾法中,吸收因子的影响较小。 特别是侧倾固定Ψ法,吸收因子恒等于1。

#### 请看示意图:



## 同倾法,特别是非对称结构的同倾测角仪尚有其 独特的应用场合。







#### 测定齿根部位,齿槽方向应力

#### 测定大齿轮齿面部位,齿槽方向应力





## 固定 Ψ 法 与 固定 Ψ 法

#### 

## 固定Ψ0法

33 CE

939 ( 939





## 





## 固定Ψ法

## 





### 准确地实现了固定Ψ法

# 日日期 出版的

## 的功能与结构



# θ-θ扫描Ψ测角仪 直接实现的测量方法是 侧倾固定Ψ法

最理想的测量方法





### Θ-θ 扫描示意动画

## Y运动示意动画



#### 

- 吸收因子恒等于1。无论衍射峰敏锐还是漫散,也不管
  Ψ角如何变化,衍射峰都不会倾斜,峰形基本对称。
  这对于提高测量精度十分有利。
- 允许设置较宽的20扫描范围,例如120°~170°。对
  不同的材料,可以选者更合适的衍射峰进行应力测定。
  测定残奥含量方便快捷,重复性好。
- 允许设置较宽的 Ψ 范围,例如0°~60°,这也有利提高测量精度。
- 固定 ¥ 法准确体现衍射原理,对粗晶和织构材料的应力测定大有好处。
- 聚焦法的衍射几何可以提高衍射强度。





半高宽法 抛物线法 重心法 交相关法

10000-9000 8000 7000 6000 5000 4000 œ<u>ele</u>gerer eerer bester 3000 2000 1000 150° 155" 170° 165" 160° 145° 140° 160° 155° 150°

### **Cross-correlation method**

交相关法

## 确定衍射峰位移的方法














# 扫描步距 计数时间





扫描范围应当能够得到完整的衍射峰,衍射曲线两侧尾部与背底线相切。 扫描步距此处取的是0.2°;如果取0.1°,衍射曲线会更加平滑。

计数





2 θ 范围不够,产生很大的测量误差。





在扫描范围不足的情况下,如果改变定峰方法,还可以获得较为准确的 计算结果。

一个条件:侧倾固定Ψ法,真正的衍射峰背<mark>底基本上平行于横坐标</mark>。

计数



计数时间太短, 衍射峰太弱, 产生较大的偶然误差。

#### X射线残衍射法



## 测定原理与方法

# 什么是奥氏体? 这要从晶体学说起。



宇宙里的固体物质分为晶体和非晶体。 由分子、原子或离子是 按规则排列组成的物体 叫做晶体。



晶体

由分子、原子或离子无 规则排列组成的物体叫 做非晶体。



非晶体

#### 对于晶体,把分子、原子或离子排列的规律抽象出来,就形成了所谓<mark>点阵</mark>。 能代表点阵排列花样和规律的最小单元叫作<mark>晶胞</mark>。





体心立方





面心立方







体心立方

**α**-Fe、Mo、W、 V、Cr、β-Ti

碳原子间隙式融入α-Fe 的体心立方晶格中形成 的固溶体叫做铁素体。 密排六方 一例g、Zn、Be、

 $Co \propto \alpha$ -Ti

γ-Fe、Al、Cu、 Ni、Au、Ag

面心立方

碳原子间隙式融入 γ -Fe 的面心立方晶格中形成 的固溶体叫做<mark>奥氏体</mark>。





体心立方

#### 面心立方

同是铁原子,可以按体心立方模式排列(左图),生成α-Fe,也 成为铁素体;也可以按照面心立方模式排列(右图),生成γ-Fe, 也叫奥氏体。这两种晶体叫做同素异晶体。

只不过,一般情况下奥氏体是高温组织;当钢中镍、铬元素有足够 含量的情况下才能在室温得到奥氏体,例如Cr18Ni9奥氏体不锈钢。 某些合金钢或铸铁,从高温奥氏体状态快速冷却的时候, 原来奥氏体当中溶解的碳原子来不及析出并生成渗碳体, 面心立方瞬间直接转变成体心立方组织,碳原子过饱和地 溶入其中,这就是马氏体组织。

但是,由于动力学原因,这个转变往往是不彻底的,会有 奥氏体组织残留下来,这便是残余奥氏体。

钢中残余奥氏体含量对于某些机械零部件的使用性能有着 重要影响。



# 测定钢中残余奥氏体含量依据的是X射线衍射原理。 如果说测定残余应力是依据衍射线方向的话,那么 测定残奥含量依据的则是衍射线的强度。

当钢中存在 α 、 γ 两相时, 一束单色X射线照射在 它上面, 遵从布拉格定律, 这两相会分别在不同的 角度上产生衍射峰。



使用CrKα辐射, α(211)晶面在156°左右产生衍射峰, γ(220)晶面在128.5°左右产生衍射峰。



20扫描范围

这两个衍射峰的大小和强弱,用衍射峰积分强度来描述。 衍射峰积分强度,即净峰轮廓线之下的面积。

这两个衍射峰的积分强度,分别与该两相参与衍射的体积 百分比成正比。



20扫描范围

是否可以直接用这两个面积来计算探们的相对含量呢? 换句话说,如果这两相(马氏体和奥氏体)含量各占50%, 那么他们对应的两个衍射峰面积是否相等的呢? 答案是否定的。 这是因为,这两相的晶体结构不同,马氏体是体心立方, 而奥氏体是面心立方,衍射晶面更不可能相同,产生衍 射峰的角度也不同。各种物理和几何因素使得它们的衍 射峰积分强度不可能相等。

X射线衍射运动学理论从一个电子对于入射的单色X射线 的散射出发,一步步地研究一个原子的散射,一个晶胞 的散射,直至多晶体的散射,最后推导出了衍射线积分 强度公式。根据这个公式计算,如果马氏体和奥氏体含 量各占50%,那么他们对应的两个衍射峰积分强度之比 大体为4:1 。这就是X射线残奥测定 G 因子(0.25) 的来历。

## 残余奥氏体含量测定的计算公式



- Aα —— α相(马氏体)衍射峰面积
- Aγ γ相(奥氏体)衍射峰面积
- C 材料中碳化物的含量,可以用金相法确定。 (输入两位小数)
- G 强度因子,本仪器取0.25.

技术和经验

- Δ 应该尽量选用仪器提供的直径较大的准直管(例如 Φ 3mm, 甚至Φ 4mm)
- 2、马氏体(211)衍射峰的扫描范围,取169°~143°。
  奥氏体(220)衍射峰的扫描范围:
  含量在10%以上的,可以选取135°~122°;
  如果含量较低,例如在5%以下,可以取131°~126°;
  含量在1%以下时,应该取130°~127°。
  3、a(211)衍射峰的扫描步距一般可以选择0.1°或
  0.2°,在在用直径为Φ3mm或Φ2mm的条件下,计数时间可确定为0.5s或1s;
  γ(220)衍射峰的扫描步距可取0.1°或0.05°,计

数时间则依残奥含量高低而定,含量高的,可用1s或 2s,含量低的可延长至4s、5s。

# 测试点表面处理

- 1、表面不应该有氧化皮、污垢或磕碰划伤。
- 2、热处理零件的表面如果有稍微的脱碳就无法测出残奥。
- 3、采用线切割手段得到的截面,不可直接测定残奥。因为线切割实 际上是一个快速的从熔化到凝固和相变的过程,似有固溶处理的某 种效果,残奥含量会大幅度升高。
- 4、手工砂布打磨一般来说对残奥含量影响不大。但是如果使用电动 砂轮作强力地疾速地打磨,则会带来意想不到的后果——残奥含量 异常升高。
- 5、经过磨削的零件,须注意有无烧伤,烧伤部位无法测定残奥;还 要注意的是,在砂轮较钝或进刀量较大的情况下,磨削会在极表层 产生明显塑性变形,这样,一来会导致某种程度的残奥转变,使含 量降低;二来还会产生某种程度的磨削织构,在垂直于磨削方向和 平行于磨削方向上(改变Φ角),沿着若干个Ψ角测得的残奥含量 会有所不同。如果不是成品零件,建议采用电解抛光的办法去除磨 削影响层。对于不可再作任何处理的成品零件,最好试验在不同的 Φ角和Ψ角分别测定残奥,以观察有无磨削织构的影响。